(DE) Bedienungsanleitung

Messuhr digital



Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen, die Messuhr optimal zu nutzen und Schäden zu vermeiden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Messuhr digital, Art.-Nr. 2000 851 530



Übersicht

1 **LCD Anzeige**
2 **Taste mm/inch**
3 **Taste ON/OFF**
4 **Taste ZERO**
5 **Messsonde mit Messspitze**
6 **Batterieschublade**

Vor der ersten Verwendung
Entsorgen Sie nicht benötigtes Verpackungsmaterial oder bewahren Sie dieses an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf. Es besteht Erstickungsgefahr!
Die Messuhr ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände.
Bitte beachten Sie, dass die Messuhr ein empfindliches Präzisionsgerät ist, welches mit der entsprechenden Vorsicht behandelt werden sollte. Setzen Sie sie keinen harten Stößen oder starken mechanischen Einflüssen oder Magnetfeldern aus und lassen Sie sie nicht fallen.
Halten Sie die Messuhr trocken und lassen Sie keine Flüssigkeiten irgendwelcher Art in das Gehäuse eindringen.

Ein- und Ausschalten und Nullpunkteinstellung
Montieren Sie die Messuhr an der gewünschten Position. Der Messuhr liegt eine zweite Rückwand mit einem Montagepunkt bei. Lösen Sie bei Bedarf die Befestigungsschrauben der Rückwand mit einem Kreuzschraubendreher und tauschen Sie die Rückwand aus.
Schalten Sie die Messuhr an der ON/OFF Taste (3) ein. Setzen Sie den Nullpunkt durch Drücken der Taste ZERO (4).
Mit der Taste mm/inch (2) können Sie die Messuhr vom Metrischen auf das Imperial Messsystem und zurück umstellen.

Zum Ausschalten drücken und halten Sie die ON/OFF Taste (3) erneut. Nach 5 Minuten Nichtgebrauch schaltet die Messuhr sich selbstständig ab.
Der USB Anschluss an der Messuhr wird nur im Werk zur Kalibrierung verwendet.

Batteriewechsel
Zum Wechseln der Batterie drücken Sie die Federn seitlich an der Batterieschublade zusammen und ziehen die Batterieschublade heraus.
Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue 3 V Batterie CR2032. Achten Sie dabei auf korrekte Polarität, der Pluspol (+) muss in der geschlossenen Seite der Schublade liegen und diese muss zur Displayseite der Messuhr zeigen.
Setzen Sie die Schublade wieder in die Messuhr ein.
Batterien dürfen nicht geladen, nicht auseinander genommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Verwenden Sie nur Batterien gleichen Typs und gleicher Abmessungen.

Wartung und Lagerung
Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes keine aggressiven Chemikalien, Lösungsmittel oder Scheuermittel. Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten irgendwelcher Art ein und lassen Sie keine Flüssigkeiten ins Gehäuse eindringen.
Lagern Sie das Gerät in dem mitgelieferten Kasten an einem vor direkter Sonneneinstrahlung, Staub, Feuchtigkeit, extremen Temperaturen und Vibrationen geschützten Ort außerhalb der Reichweite von Kindern.

Technische Daten

Abmessungen:	115 x 56 x 26 mm
Gewicht:	93 g
Messbereich:	12,7 mm
Auflösung:	0,01 mm
Messgenauigkeit:	0,02 mm
Messdruck:	<1,5 N
Messgeschwindigkeit:	> 1,5 m/s
Betriebstemperatur:	0° - +40° C
Lagertemperatur:	-10° - +60° C
Batterie:	CR2032 3 V



Verpackungen, Batterien und Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.

Als Besitzer sind Sie gesetzlich verpflichtet, sie vom unsortierten Siedlungsabfall zu trennen und jeweils den entsprechenden Wertstoffsammlungen zuzuführen.

Alternativ können Sie sie auch dort abgeben, wo Sie das Produkt gekauft haben.

(EN) User manual

Dial Gauge digital



This manual will help you get the most out of your dial gauge and avoid damage. Please read the manual completely and keep it for future reference.

Dial Gauge digital, Art.-No. 2000 851 530



Overview

1 **LC Display**
2 **Button mm/inch**
3 **Button ON/OFF**
4 **Button ZERO**
5 **Probe with measuring Tip**
6 **Battery Compartment**

Before the first Use

Dispose of any packaging material not required or keep it in a place not accessible to children. Risk of suffocation!
The dial gauge is not a toy and does not belong in the hands of children.
Please note that the dial gauge is a sensitive precision device that needs to be handled with due care. Do not expose it to sudden shocks or strong mechanical influences or magnetic fields and do not let it fall.
Keep the dial gauge dry and do not allow liquids of any kind to penetrate into the housing.

Switching the Device on and off and zeroing

Mount the dial gauge in the desired position. The dial gauge is supplied with a second back panel with assembly point. Loosen the mounting screws on the back panel as necessary using a Phillips screwdriver and replace the back panel.
Switch the dial gauge on using the ON/OFF button (3). Set the zero point by pressing the ZERO button (4).
Use the mm/inch button (2) to switch the dial gauge to the imperial measuring system and back.
To switch the device off, press and hold the ON/OFF button (3). The dial gauge switches off automatically after 5 minutes without use. The USB port on the dial gauge is only used in the factory for calibration.

Changing the Battery
To change the battery, press the springs on the side of the battery compartment together and pull out the battery compartment.
Replace the battery with a new 3 V battery CR2032. Ensure the correct polarity, the positive terminal (+) must be located in the closed side of the compartment and this must point towards the display side of the dial gauge.
Replace the compartment in the dial gauge.
Do not charge or dismantle batteries, throw them into a fire or short-circuit them.
Only use batteries of the same type and size.

Maintenance and Storage
Do not use aggressive chemicals, solvents or abrasives to clean the device. Do not immerse the device in any type of liquids and do not allow liquids to penetrate into the housing.
Store the device in the box supplied in a place protected from direct sunlight, dust, moisture, extreme temperatures and vibrations. Keep the device out of the reach of children.

Technical Data

Dimensions:	115 x 56 x 26 mm
Weight:	93 g
Measuring range:	12,7 mm
Resolution:	0,01 mm
Measuring accuracy::	0,02 mm
Measuring pressure:	<1,5 N
Measuring speed:	> 1,5 m/s
Operating temperature:	0° - +40° C
Storage temperature:	-10° - +60° C
Battery:	CR2032 3 V



Packaging materials, batteries, and electrical devices do not belong with normal household waste.

As the owner, you are legally obligated to separate these materials from unsorted municipal waste and deliver them to the appropriate recycling collection site.

Alternatively, you can also return them to the location where you purchased the product.


(ES) Manual de instrucciones

Reloj comparador digital



Este manual de instrucciones le ayudará a aprovechar al máximo el reloj comparador y evitar daños. Por favor lea Lea completamente las instrucciones de funcionamiento y consérvelas Manténgalos abiertos para referencia futura.

Reloj comparador digital, Núm. de art. 2000 851 530

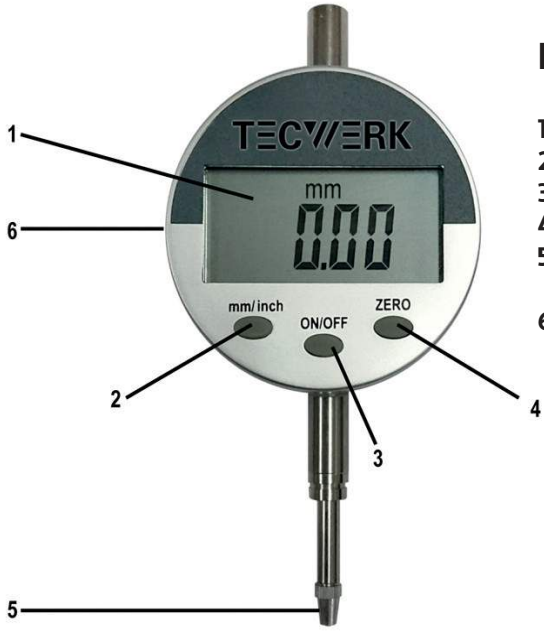

Resumen

1 **Pantalla LCD**
2 **Botón mm/inch**
3 **Botón ON/OFF**
4 **Botón ZERO**
5 **Sonda de medición con punta de medición**
6 **Compartimento de la pila**

Antes del primer uso
Deseche el material de embalaje que no necesite o guárdelo fuera del alcance de los niños. ¡Riesgo de asfixia!
El reloj comparador no es un juguete y no es apto para niños.
Tenga en cuenta que el reloj comparador es una herramienta de precisión de alta sensibilidad, que debe manejar con la precaución adecuada. No lo someta a impactos fuertes, grandes esfuerzos mecánicos ni campos magnéticos intensos y no lo deje caer.
Mantenga el reloj comparador seco y asegúrese de que ningún tipo de líquido penetre la carcasa.

Encendido/apagado y ajuste a cero
Monte el reloj comparador en la posición deseada. El reloj comparador se suministra con una segunda pared trasera que tiene un punto de montaje. Si es necesario, afloje los tornillos de fijación de la pared trasera con un destornillador de estrella y reemplace la pared trasera.
Pulse el botón ON/OFF (3) para encender el reloj comparador. Pulse el botón ZERO (4) para establecer el punto cero.
Con el botón mm/inch (2) puede hacer que el reloj comparador cambie entre el sistema de medición métrico y el sistema de medición imperial.

Para apagar el reloj comparador, mantenga pulsado de nuevo el botón ON/OFF (3). En cualquier caso, el reloj comparador se apaga solo tras 5 minutos de inactividad.
La toma USB del reloj comparador solo sirve para la calibración en fábrica.

Sustitución de la pila
Para sustituir la pila, presione los resortes que hay a los lados del compartimento de la pila y extráigalo.
Sustituya la pila por una pila CR2032 de 3 V nueva. Compruebe que la polaridad es la correcta: el polo positivo (+) debe estar en el lado cerrado del compartimento y este debe quedar orientado hacia la pantalla del reloj comparador.
Vuelva a insertar el compartimiento en el reloj comparador.
La pila no se debe cargar, desmontar, arrojar al fuego ni cortocircuitar. Utilice únicamente pilas del mismo tipo y las mismas dimensiones.

Mantenimiento y almacenamiento
No utilice productos químicos agresivos, disolventes ni abrasivos para limpiar la herramienta. No sumerja la herramienta en ningún tipo de líquido ni permita que ningún tipo de líquido penetre la carcasa.
Guarde la herramienta en la caja incluida en el suministro en un lugar protegido de la luz solar directa, el polvo, la humedad, las temperaturas extremas y las vibraciones, fuera del alcance de los niños.

Datos técnicos

Dimensiones:	115 x 56 x 26 mm
Peso:	93 g
Rango de medición:.	12,7 mm
Resolución:	0,01 mm
Precisión de medición:	0,02 mm
Presión de medición;	< 1,5 N
Velocidad de medición:	> 1,5 m/s
Temperatura de operación:	de 0° C a +40° C
Temperatura de almacenamiento:	de -10° C a +60° C
Pila:	CR2032 3 V



Los embalajes, las pilas y los aparatos eléctricos no deben desecharse como residuos domésticos.

Como propietario, tiene la obligación legal de separar dichos productos de los residuos municipales sin clasificar y llevarlos a los correspondientes puntos de recogida de materiales reciclables.

Como alternativa, también puede entregarlos en el lugar en el que fueron comprados.

(FR) Mode d’emploi

Comparateur numérique



Ce manuel d'instructions vous aidera à tirer le comparateur et à éviter les dommages. Veuillez lire Lisez entièrement le mode d'emploi et conservez-le Gardez-les ouverts pour référence future.

Comparateur numérique, N° de réf. 2000 851 530



Aperçu Général

1 **Affichage LCD**
2 **Touche mm/inch**
3 **Touche ON/OFF**
4 **Touche ZERO**
5 **Sonde de mesure avec pointe de mesure**
6 **Tiroir à pile**

Avant la première utilisation
Éliminez les matériaux d'emballage dont vous n'avez plus besoin ou conservez-les à un endroit hors de portée des enfants. Risques d'étouffement !
Ce comparateur n'est pas un jouet et ne convient pas aux enfants.
Veuillez noter que le comparateur est un instrument de précision sensible qui doit être manipulé avec le soin approprié. Ne l'exposez pas à des chocs violents, à de fortes influences mécaniques ou à des champs magnétiques, et ne le faites pas tomber.
Veillez à ce que le comparateur reste sec et ne laissez aucun liquide pénétrer dans le boîtier, quel qu'il soit.

Mise en marche / arrêt et réglage du zéro
Montez le comparateur dans la position souhaitée. Le comparateur est fourni avec une deuxième paroi arrière avec un point de montage. Si nécessaire, desserrez les vis de fixation de la paroi arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme et remplacez la paroi arrière.
Allumez le comparateur à l'aide du bouton ON / OFF (3). Réglez le point zéro en appuyant sur la touche ZERO (4).
Utilisez le bouton mm / pouces (2) pour faire passer le comparateur du système métrique au système impérial et inversement.

Pour éteindre l'appareil, appuyez à nouveau sur le bouton ON / OFF (3) et maintenez-le enfoncé. Après 5 minutes de non-utilisation, le comparateur s'éteint automatiquement.
Le port USB du comparateur n'est utilisé que pour le calibrage en usine.

Changement de la pile
Pour changer la pile, pressez les ressorts sur le côté du tiroir à pile et tirez le tiroir à pile vers l'extérieur. Remplacez la pile par une nouvelle pile CR2032 de 3 V. Assurez-vous que la polarité est correcte, le pôle positif (+) doit se trouver dans le côté fermé du tiroir et celui-ci doit faire face au côté affichage du comparateur.
Remettez le tiroir dans le comparateur.
Les piles ne doivent pas être chargées, démontées, jetées au feu ou court-circuitées. N'utilisez toujours que des piles de même type et dimensions.

Entretien et stockage
N'utilisez pas de produits chimiques agressifs, de solvants ni d'abrasifs pour le nettoyage de l'appareil. Ne plongez pas le comparateur dans un liquide quel qu'il soit et ne laissez non plus aucun liquide pénétrer dans l'appareil.
Conservez l'appareil dans la boîte fournie dans un endroit hors de portée des enfants et protégé des rayons directs du soleil, de la poussière, de l'humidité, des températures extrêmes et des vibrations.

Caractéristiques techniques

Dimensions :	115 x 56 x 26 mm
Poids :	93 g
Plage de mesure :	12,7 mm
Résolution :	0,01 mm
Précision de mesure :	0,02 mm
Pression de mesure :	<1,5 N
Vitesse de mesure :	> 1,5 m/s
Température de service :	0° C - +40° C
Température de stockage :	-10° C - +60° C
Pile :	CR2032 3 V



Les emballages, batteries et appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.

En tant que propriétaire, vous êtes dans l'obligation de les séparer des déchets municipaux non triés et de les placer dans des points de collecte pour le tri sélectif correspondants.

Comme alternative, vous pouvez également les déposer là où vous avez acheté le produit.

(IT) Manuale d’uso

Comparatore digitale



Questo manuale di istruzioni ti aiuterà a ottenere il massimo dal comparatore ed evitare danni. Per favore leggi Leggere completamente le istruzioni per l'uso e conservarle Tenerli aperti per riferimento futuro.

Comparatore digitale, N° dell’articolo 2000 851 530



Panoramica

1 **Display LCD**
2 **Tasto mm/inch**
3 **Tasto ON/OFF**
4 **Tasto ZERO**
5 **Sonda di misura con puntalino**
6 **Vano batteria**

Prima del primo utilizzo
Smaltire il materiale di imballaggio non necessario oppure conservarlo in un luogo inaccessibile ai bambini. Sussiste rischio di soffocamento!
Il comparatore non è un giocattolo e va tenuto lontano dalla portata dei bambini. Tenere presente che il comparatore è un apparecchio di precisione delicato che deve essere maneggiato con la dovuta cautela. Non esporlo a forti urti, eccessive sollecitazioni meccaniche o campi magnetici e non lasciarlo cadere.
Conservare il comparatore in un luogo asciutto ed evitare che penetri liquido di qualsiasi genere nell'alloggiamento.

Accensione, spegnimento e impostazione del punto zero
Montare il comparatore nella posizione desiderata. Il comparatore è dotato di una seconda parete posteriore provvista di un punto di montaggio. All'occorrenza, allentare le viti di fissaggio della parete posteriore con un cacciavite a croce e sostituire la parete posteriore.
Accendere il comparatore con il tasto ON/OFF (3). Impostare il punto zero premendo il tasto ZERO (4).
Con il tasto mm/inch (2) è possibile commutare il comparatore dal sistema di misura metrico al sistema imperiale.

Per spegnere l'apparecchio premere nuovamente e tenere premuto il tasto ON/OFF (3). Dopo 5 minuti di non utilizzo il comparatore si spegne autonomamente.
Il collegamento USB sul comparatore viene usato solo in fabbrica ai fini della calibratura.

Sostituzione della batteria
Per sostituire la batteria premere i pulsanti sul lato del vano batteria ed estrarre il vano batteria.
Sostituire la batteria con una nuova batteria da 3 V CR2032. Prestare attenzione alla corretta polarità, il polo positivo (+) deve trovarsi sul lato chiuso del vano batteria, il quale deve indicare verso il lato del display del comparatore.
Reinserire il vano batteria nel comparatore.
Non ricaricare, scomporre, gettare nel fuoco o cortocircuitare le batterie. Utilizzare esclusivamente batterie dello stesso tipo e con medesime dimensioni.

Manutenzione e immagazzinaggio
Non pulire l'apparecchio con agenti chimici aggressivi, solventi o abrasivi. Non immergere l'apparecchio in liquidi di alcun genere ed evitare che liquidi penetrino all'interno dell'alloggiamento.
Immagazzinare l'apparecchio nella cassetta in dotazione, in un luogo riparato dai raggi diretti del sole, dalla polvere, dall'umidità, dalle temperature estreme e dalle vibrazioni, tenere fuori dalla portata dei bambini.

Dati tecnici

Dimensioni:.	115 x 56 x 26 mm
Peso:	93 g
Intervallo di misura:	12,7 mm
Risoluzione:	0,01 mm
Precisione di misura:	0,02 mm
Pressione di misura:	<1,5 N
Velocità di misurazione:	> 1,5 m/s
Temperatura d'esercizio:	0° C - +40° C
Temperatura di stoccaggio:	-10° C - + 60° C
Batteria:	CR2032 3 V



Imballaggi, batterie e apparecchiature elettriche non rientrano nei rifiuti domestici.

In qualità di proprietari siete obbligati per legge a separarli dai rifiuti urbani indifferenziati e a smaltirli presso gli appositi centri di riciclaggio.

In alternativa, potete anche smaltirli dove avete acquistato il prodotto.

(NL) Gebruiksaanwijzing

Meetklok digitaal



Deze handleiding helpt u het maximale uit de meetklok te halen en schade te voorkomen. Lees alstublieft Lees de gebruiksaanwijzing volledig door en bewaar deze Houd ze open voor toekomstig gebruik.

Meetklok digitaal, Art. nr. 2000 851 530



Overzicht

1 **LCD weergave**
2 **Toets mm/inch**
3 **Toets ON/OFF**
4 **Toets ZERO**
5 **Meetsonde met meetpunt**
6 **Batterijvak**

Voor de eerste toepassing
Voer niet benodigd verpakkingsmateriaal af of bewaar het op een voor kinderen ontoegankelijke plaats. Er bestaat verstikkingsgevaar!
De meetklok is geen speelgoed en hoort niet in kinderhanden.
Let er daarbij op, dat de meetklok een gevoelig precisie-instrument is, dat met de nodige voorzichtigheid moet worden behandeld. Stel hem niet bloot aan harde stoten of sterke mechanische invloeden of magneetvelden en laat hem niet vallen.
Houd de meetklok droog en laat geen vloeistoffen van enige art in de behuizing binnendringen.

In- en uitschakelen en nullpuntinstelling
Monteer de meetklok op de gewenste positie. De meetklok wordt geleverd met een tweede achterwand met een montagepunt. Draai indien nodig de bevestigingsschroeven van de achterwand los met een kruisschroevendraaier en verwissel de achterwand.
Schakel de meetklok met de ON/OFF-toets (3) in. Stel het nulpunt in door indrukken van de toets ZERO (4).
Met de toets mm/inch (2) kunt u de meetklok omschakelen van het metrische naar het imperiale meetsysteem en terug.

Voor het uitschakelen houd u de ON/OFF-toets (3) opnieuw ingedrukt. Na 5 minuten niet-gebruik schakelt de meetklok automatisch uit.
De USB-aansluiting aan de meetklok wordt alleen in de fabriek gebruikt voor de kalibratie.

Batterijwissel
Voor het wisselen van de batterij drukt u de veren aan de zijkant aan het batterijvak samen en trekt het batterijvak eruit.
Vervang de batterij door een nieuwe 3 V batterij CR2032. Let daarbij op correcte polariteit, de pluspool (+) moet in de gesloten zijde van de lade liggen en deze moet naar de displayzijde van de meetklok wijzen.
Zet de lade weer terug in de meetklok.
Batterijen mogen niet geladen, niet uit elkaar gehaald, in een brand geworpen of kortgesloten worden. Gebruik alleen batterijen van hetzelfde type en gelijke afmetingen.

Onderhoud en opslag
Gebruik voor de reiniging van het apparaat geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of schuurmiddelen. Dompel het apparaat niet in vloeistoffen van enige art en laat geen vloeistoffen in de behuizing binnendringen.
Bewaar het apparaat in de meegeleverde kist op een plaats die beschermd is tegen direct zonlicht, stof, vochtigheid, extreme temperaturen en trillingen buiten de reikwijdte van kinderen.

Technische gegevens

Afmetingen:	115 x 56 x 26 mm
Gewicht:	93 g
Meetbereik:	12,7 mm
Resolutie:	0,01 mm
Meetnauwkeurigheid:	0,02 mm
Meetdruk:	<1,5 N
Meetsnelheid:	> 1,5 m/s
Bedrijfstemperatuur:	0° C - +40° C
Opslagtemperatuur	-10° C - +60° C
Batterij:	CR2032 3 V



Verpakkingen, batterijen en elektrische apparaten horen niet bij het huishoudelijk afval.

Als eigenaar bent u wettelijk verplicht om deze van het ongesorteerd gemeentelijk afval te scheiden en ze naar de betreffende inzamelpunten voor recyclebare materialen te brengen.

Als alternatief kunt u ze ook inleveren bij de plaats waar u het product hebt gekocht.

(PL) Instrukcja obsługi

Czujnik zegarowy cyfrowy



Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Ci w czujnik suwmiarki cyfrowej i uniknąć uszkodzeń. Proszę przeczytać Przeczytaj w całości instrukcję obsługi i zachowaj ją Zachowaj je otwarte do wykorzystania w przyszłości.

Czujnik zegarowy cyfrowy, Nr art. 2000 851 530



Przegląd

1 **Wyświetlacz LCD**
2 **Przycisk mm/inch**
3 **Przycisk ON/OFF**
4 **Przycisk ZERO**
5 **Sonda pomiarowa z końcówką pomiarową**
6 **Szuflada baterii**

Przed pierwszym zastosowaniem
Usunąć niepotrzebne materiały opakowaniowe lub przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!
Czujnik zegarowy nie jest zabawką i nie może dostać się w ręce dzieci.
Należy pamiętać, że czujnik zegarowy jest czułym urządzeniem precyzyjnym, którym należy posługiwać się z odpowiednią ostrożnością. Nie należy narażać go na mocne uderzenia i silne oddziaływania mechaniczne bądź działanie pól magnetycznych ani nie wolno go upuszczać.
Zapewnić, aby czujnik zegarowy był suchy i nie dopuszczać do przedostawania się cieczy żadnego rodzaju do obudowy.

Włączanie i wyłączanie ustawiania punktu zerowego
Zamontować czujnik zegarowy w żądanej pozycji. Do czujnika zegarowego dołączona jest druga tylna ściana z punktem montażowym. W razie potrzeby należy poluzować śrubę mocującą tylnej ściany za pomocą wkrętaka krzyżowego i wymienić tylną ścianę.
Włączyć czujnik zegarowy przyciskiem ON/OFF (3). Ustawić punkt zerowy, naciskając przycisk ZERO (4).
Przyciskiem mm/cale (2) można przestawiać czujnik zegarowy z układu pomiarowego metrycznego na imperialny i odwrotnie.

Aby wyłączyć, należy ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk WŁ/WYŁ (3). Po 5 minutach nieużywania czujnik zegarowy wyłączy się samoczynnie.
Przyłącze USB na czujniku zegarowym jest stosowane tylko w zakładzie do kalibracji.

Wymiana baterii
Aby wymienić baterię, należy ścisnąć sprężyny z boku szuflady baterii i wyciągnąć ją.
Zastąpić baterię nową baterią 3V CR2032. Zwrócić przy tym uwagę na prawidłową biegunowość, biegun dodatni (+) musi się znajdować po zamkniętej stronie szuflady, która musi być skierowana do strony wyświetlacza czujnika zegarowego. Ponownie włożyć szufladę w czujnik zegarowy.
Baterii nie wolno ładować, demontować, wrzucać do ognia ani zwierać. Stosować tylko baterie tego samego typu i o tych samych wymiarach.

Konserwacja i przechowywanie
Do czyszczenia urządzenia nie należy używać agresywnych chemikaliów, rozpuszczalników ani substancji ścierających. Nie zanurzać urządzenia w żadnych cieczach i nie dopuszczać do przedostania się cieczy do wnętrza obudowy.
Urządzenie przechowywać w dostarczonym pudełku w miejscu chronionym przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, pyłem, wilgotnością, ekstremalnymi temperaturami i wibracjami, poza zasięgiem dzieci.

Dane techniczne

Wymiary:	115 x 56 x 26 mm
Ciężar:	93 g
Zakres pomiarowy:	12,7 mm
Rozdzielczość:	0,01 mm
Dokładność pomiaru:	0,02 mm
Ciśnienie pomiarowe:	<1,5 N
Prędkość pomiaru:	> 1,5 m/s
Temperatura robocza:	0° C - +40° C
Temperatura składowania:	-10° C - +60° C
Bateria:	CR2032 3 V



Opakowania, baterie i urządzenia elektryczne nie należą do odpadów domowych.

Jako właściciel jesteś prawnie zobowiązany do oddzielenia ich od niesortowanych odpadów komunalnych i przekazania ich do odpowiednich punktów zbiórki surowców wtórnych.

Alternatywnie można je również oddać w miejscu zakupu produktu.

Konformitätserklärung

Die NORDWEST Handel AG erklärt in alleiniger Verantwortung, dass der Artikel
Messuhr digital, Artikelnummer 2000 851 530
den wesentlichen Anforderungen folgender Richtlinien und Verordnungen entspricht:
2011/65/EU, 2014/30/EU, 2023/1542

Eine vollständige Konformitätserklärung kann unter folgender Internetadresse abgerufen werden:
https://download.nordwest.com/datasheets/

Declaration of Conformity

The NORDWEST Handel AG declares in sole responsibility, that the article
Dial Gauge digital, article number 2000 851 530
complies with the essential requirements of the following directives and regulations:
2011/65/EU, 2014/30/EU, 2023/1542

A complete declaration of conformity can be downloaded from this internet address:
https://download.nordwest.com/datasheets

NORDWEST

NORDWEST Handel AG
Robert-Schuman-Straße 17
44263 Dortmund, Germany
Tel. +49 231 2222-3001
info@nordwest.com
www.nordwest-tecwerk.com

© NORDWEST 01/2025